


Монтаж потолочных плит из ПУ и Дюрополимера

1. Условия хранения и монтажа

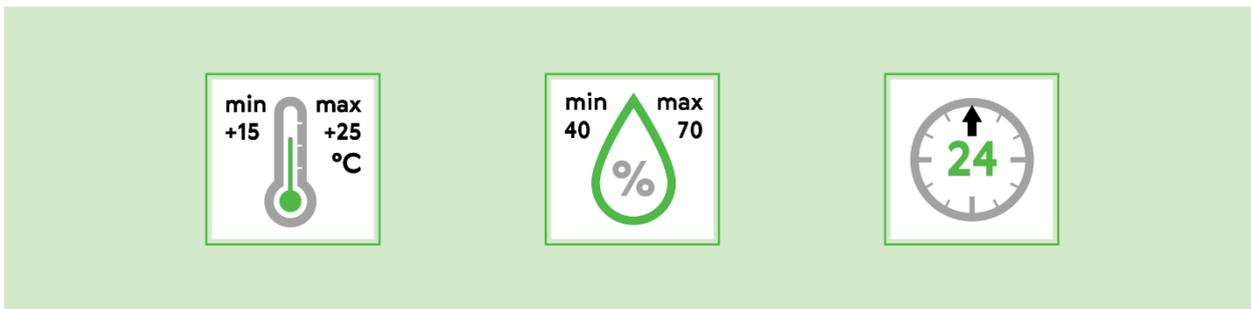


Оставьте профили и клей на 24 часа в помещении, в котором планируется монтаж.

2. Подготовьте поверхность




- Выровняйте стены
- Очистите поверхность
- Удалите пыль
- Обезжирьте
- Высушите

3. Инструменты и материалы

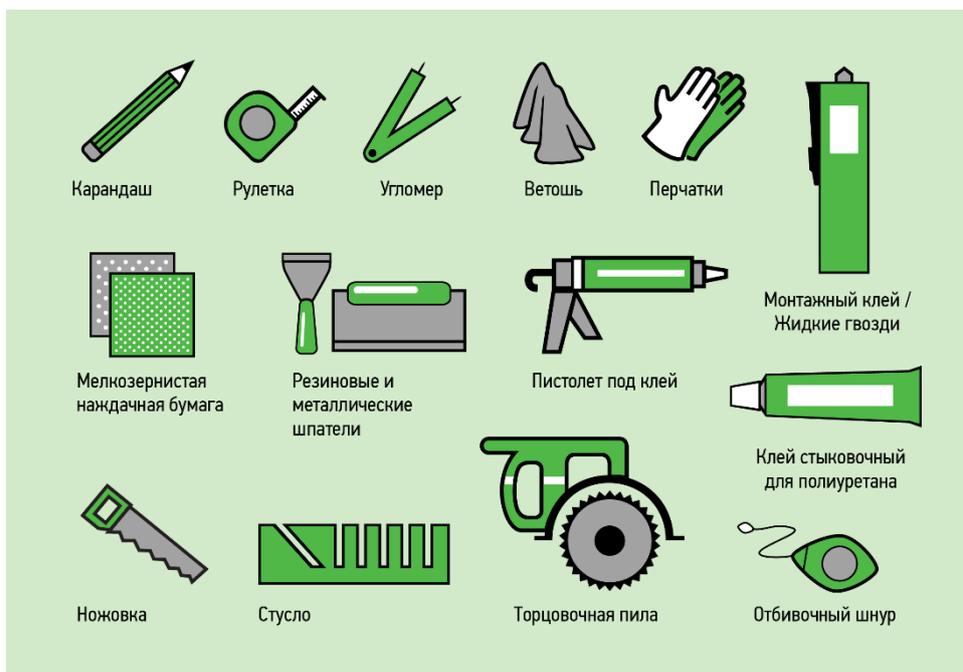


4. РАЗМЕТКА

Плотно прижмите плинтус к стене и потолку, сделайте отметки по нижнему краю. При помощи отбивочного шнура соедините отметки по периметру помещения. С помощью угломера произведите замер угла помещения.

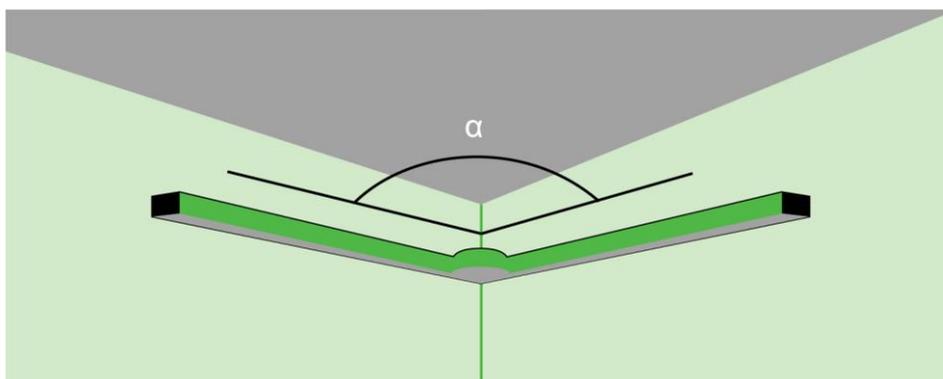

При углах не равных 90 градусов, используйте торцовочную пилу. Пильный диск должен иметь максимальное число зубьев (диск для резки алюминия). Выставьте необходимый угол и произведите запил. Если угол в помещении равен 90 градусов - для запила можно использовать стусло и мелкозубую ножовку.

5. МОНТАЖ ПОТОЛОЧНЫХ ПЛИНТУСОВ

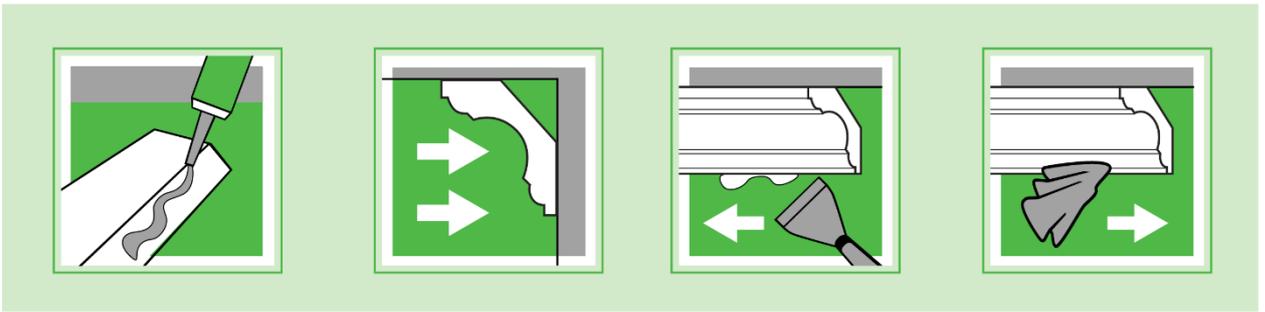


Шаг 1 - Равномерно нанести на монтажную поверхность (места примыкания изделия к стене) «Монтажный клей / Жидкие гвозди» по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея 3-5мм.

Шаг 2 - Приложить изделие к месту установки. Плотно прижать по всей длине.

Шаг 3 - Удалить излишки клея на стыках шпателем не более чем через 1 ч., повторите через 2 – 3 ч.

Шаг 4 - При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором или растворителем.

6. СОЕДИНЕНИЕ СТЫКОВ

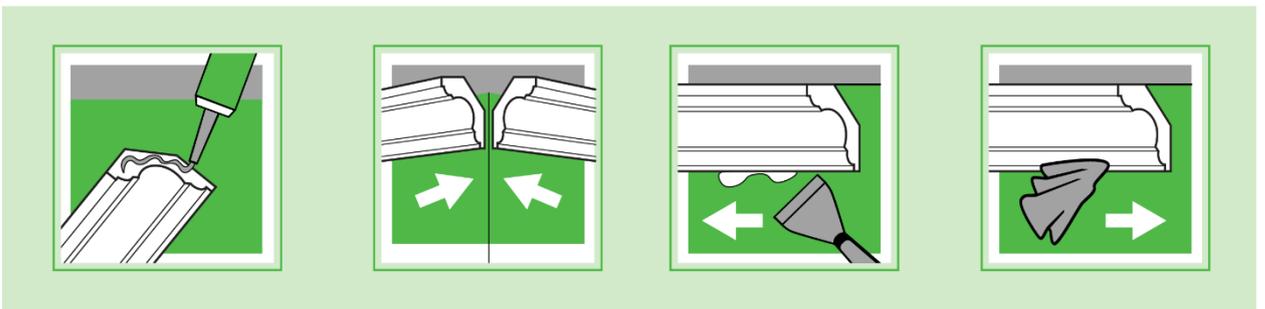

Шаг 1 - Нанести на торец изделий «Клей стыковочный для полиуретана» или любой клей мгновенного действия на цианакрилатной основе.

Шаг 2 - Произвести стыковку изделий: без корректировки стыка для цианакрилатных клеев, с корректировкой стыка для «Клей стыковочный для полиуретана».

Шаг 3 - Удалить излишки клея на стыках шпателем не более чем через 1 ч., повторите через 2 – 3 ч.

Шаг 4 - При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором или растворителем.

7. ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА



Шаг 1 - Зашпатлевать обработанные стыки водорастворимой мелкодисперсионной шпатлевкой для внутренних работ, чтобы сгладить видимые стыки.

Шаг 2 - Через 3 часа обработать стыки мелкой наждачной бумагой. Для идеальной маскировки, при необходимости, повторить шаги 1 и 2.

Шаг 3 - Следуя инструкциям производителя краски произвести окраску при помощи кисти, валика, краскопульта.